



# 台中市中古汽車商業同業公會

## 車輛查定認證書



全台汽車公會唯一指定合作鑑定單位

## SAA 鑑定等級說明 本頁僅供鑑定等級對照參考，並非實際鑑定結果

### 車體評價基準說明

檢查者根據目測來確認是否有整修作業，並把整修記錄下來。

整修：指車身外觀藉由鈑修、烤漆等程序進行之維修作業。

更換：指車身外觀藉由更換程序之維修作業。

修復跡：指根據車輛事故或外力碰撞後，在車體骨架所產生之整修或更換跡。

評價等級	車體狀況說明
A+	車身外觀及車體結構無整修或修復跡
A	車身外觀有整修跡，車體結構無修復跡
B+	車身外觀有更換跡，車體結構無修復跡
B	車體結構僅有輕程度的修復跡
C	車身外觀熔接鈑件有更換跡，或車體結構有中程度的修復跡
D	車體結構屬重大程度的修復跡
E	車體主結構屬拼接之維修車輛

車體結構事故程度範圍對照圖：



### 內裝評價基準說明

車輛內裝：指汽車室內的裝潢，包含座椅、頂篷、門飾板、地毯等項目

自然磨耗：指因平日使用所造成的磨耗

損傷痕：指人為不當使用或碰壞之損傷痕

評價等級	車輛內裝狀況說明
A+	無任何小刮痕、損傷及清潔的必要
A	有不明顯的自然磨耗、損傷痕
B	有明顯的自然磨耗、損傷痕或小缺件
C	車內裝潢缺件、損壞與嚴重的損傷痕

注意事項：

- 1、本報告僅針對受測車輛現況提出檢查報告，並不包含售後保固與保證服務。
- 2、本報告僅對車輛現況進行檢測，其檢測結果並不代表其檢查後之車況不會改變。
- 3、本報告僅提供委託者參考檢測當時車況，並不作為法律訴訟之文件證物。
- 4、本報告所記載之儀錶里程，為車輛檢查時儀錶所顯示之里程數，並不為車輛實際行駛里程。
- 5、SAA 車輛鑑定報告表有效期限自報告表產出日起 60 天內。



# 車輛查定認證書

台中市中古汽車商業同業公會

報告編號

SAA20463240108002

車商名稱

明山汽車商行

鑑定日期

20240108



## 鑑定車輛資料與規格配置

車輛廠牌：AUDI

車輛形式：A3

出廠年月：202005

引擎號碼：

車身號碼：WAUZZZ8V7LA083794

錶顯里程數：51,938 KM  
(鑑定時儀錶顯示之數字)

排檔方式：手自排

傳動方式：2WD

排氣量：1,395 CC

### 車體評價

B

### 內裝評價

A

### 車輛鑑定結果

1

車身號碼鑑定檢查

正常

2

引擎號碼鑑定檢查

正常

3

泡水車鑑定檢查

無泡水車痕跡之情事

4

營業車鑑定檢查

非曾為營業計程車之情事

### 其他檢查項目

電瓶電壓

正常  
12.3V

電瓶電壓正常標準值應為12V以上

冷氣溫度

正常  
6°C

冷氣出風口之正常標準值溫度為8°C以內

左前胎紋

正常  
5.6mm

左後胎紋

正常  
5.6mm

胎紋磨耗指數之正常標準值應高於1.6公釐(mm)以上

右前胎紋

正常  
5.6mm

右後胎紋

正常  
5.6mm



SAA 鑑定

全台汽車公會唯一指定合作鑑定單位




# 車輛查定認證書

台中市中古汽車商業同業公會

## 車身外觀鈹修與更換註記


- |                |            |           |
|----------------|------------|-----------|
| 1. 左前葉子板 有更換   | 2. 引擎蓋 有更換 | 3. 右前葉子板  |
| 4. 左戶定外板       | 5. 左前門     | 6. 左前A柱外板 |
| 7. 右前A柱外板      | 8. 右前門     | 9. 右戶定外板  |
| 10. 左B柱外板      | 11. 右B柱外板  | 12. 左後門   |
| 13. 車頂         | 14. 右後門    | 15. 左後葉子板 |
| 16. 左後C柱外板     | 17. 右後C柱外板 | 18. 右後葉子板 |
| 19. 後行李箱蓋(後尾門) |            |           |

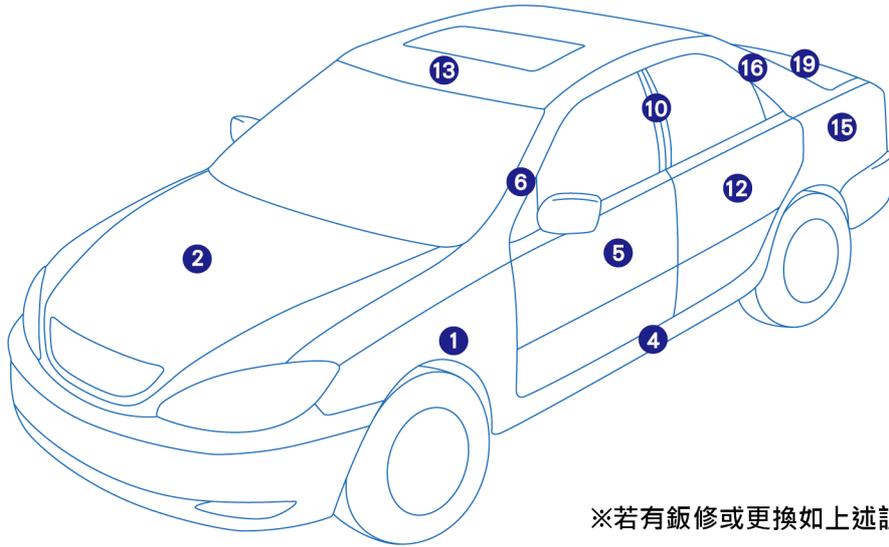

※若有鈹修或更換如上述註記，無異常則空白不註記。

## 車體結構損傷與修復註記

- |               |               |                |
|---------------|---------------|----------------|
| 1. 水箱上支架 有修復跡 | 2. 左前劍尾 有修復跡  | 3. 左前避震器座前端    |
| 4. 左前車大樑      | 5. 水箱下支架 有修復跡 | 6. 右前車大樑       |
| 7. 右前避震器座前端   | 8. 右前劍尾       | 9. 左前避震器座      |
| 10. 右前避震器座    | 11. 防火牆       | 12. 左前A柱內板     |
| 13. 左側戶定內板    | 14. 左側車底板     | 15. 左側側樑       |
| 16. 車底板(中)    | 17. 右側側樑      | 18. 右側車底板      |
| 19. 右側戶定內板    | 20. 右前A柱內板    | 21. 左B柱內板      |
| 22. 後座椅車底板    | 23. 右B柱內板     | 24. 左C柱內板      |
| 25. 左後避震器座    | 26. 後箱左底板內側   | 27. 左後大樑       |
| 28. 後箱內底板     | 29. 右後大樑      | 30. 後箱右底板內側    |
| 31. 右後避震器座    | 32. 右C柱內板     | 33. 後箱外底板(備胎室) |
| 34. 後尾板       |               |                |

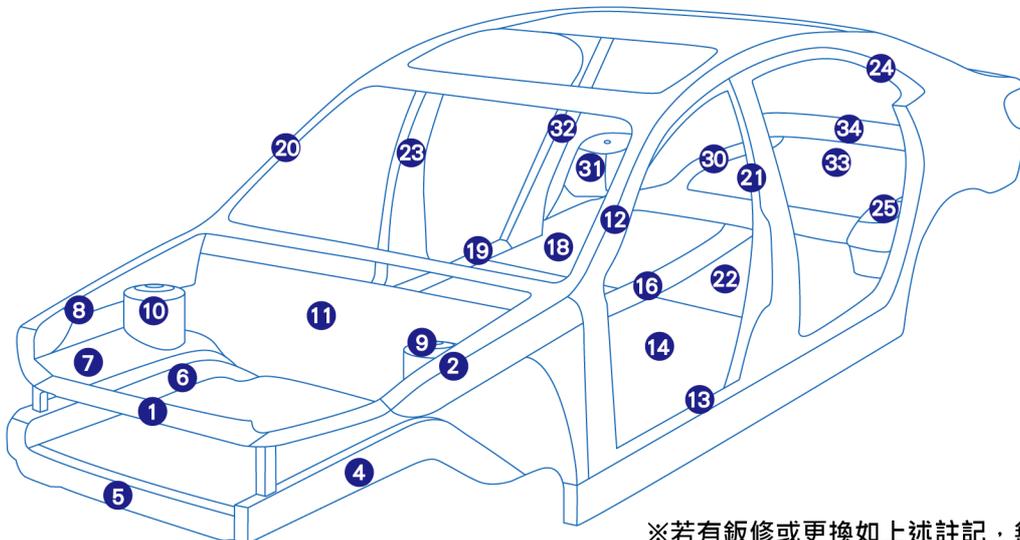

※若有鈹修或更換如上述註記，無異常則空白不註記。