



台中市中古汽車商業同業公會

車輛查定認證書



全台汽車公會唯一指定合作鑑定單位

SAA 鑑定等級說明 本頁僅供鑑定等級對照參考，並非實際鑑定結果

車體評價基準說明

檢查者根據目測來確認是否有整修作業，並把整修記錄下來。

整修：指車身外觀藉由鈹修、烤漆等程序進行之維修作業。

更換：指車身外觀藉由更換程序之維修作業。

修復跡：指根據車輛事故或外力碰撞後，在車體骨架所產生之整修或更換跡。

評價等級	車體狀況說明
A+	車身外觀及車體結構無整修或修復跡
A	車身外觀有整修跡，車體結構無修復跡
B+	車身外觀有更換跡，車體結構無修復跡
B	車體結構僅有輕程度的修復跡
C	車身外觀熔接鈹件有更換跡，或車體結構有中程度的修復跡
D	車體結構屬重大程度的修復跡
E	車體主結構屬拼接之維修車輛

車體結構事故程度範圍對照圖：



內裝評價基準說明

車輛內裝：指汽車室內的裝潢，包含座椅、頂篷、門飾板、地毯等項目

自然磨耗：指因平日使用所造成的磨耗

損傷痕：指人為不當使用或碰壞之損傷痕

評價等級	車輛內裝狀況說明
A+	無任何小刮痕、損傷及清潔的必要
A	有不明顯的自然磨耗、損傷痕
B	有明顯的自然磨耗、損傷痕或小缺件
C	車內裝潢缺件、損壞與嚴重的損傷痕

注意事項：

- 1、本報告僅針對受測車輛現況提出檢查報告，並不包含售後保固與保證服務。
- 2、本報告僅對車輛現況進行檢測，其檢測結果並不代表其檢查後之車況不會改變。
- 3、本報告僅提供委託者參考檢測當時車況，並不作為法律訴訟之文件證物。
- 4、本報告所記載之儀錶里程，為車輛檢查時儀錶所顯示之里程數，並不為車輛實際行駛里程。
- 5、SAA 車輛鑑定報告表有效期限自報告表產出日起 60 天內。



車輛查定認證書

台中市中古汽車商業同業公會

報告編號

SAA20463250307004

車商名稱

明山汽車商行

鑑定日期

20250307



鑑定車輛資料與規格配置

車輛廠牌：BENZ

車輛形式：GLC250 COUPE

出廠年月：201803

引擎號碼：

車身號碼：WDC2533461F437004

錶顯里程數：83,637 KM
(鑑定時儀錶顯示之數字)

排檔方式：手自排

傳動方式：4WD

排氣量：1,991 CC

車體評價

A

內裝評價

A

車輛鑑定結果

1

車身號碼鑑定檢查

正常

2

引擎號碼鑑定檢查

正常

3

泡水車鑑定檢查

無泡水車痕跡之情事

其他檢查項目

電瓶電壓

正常
12.3V

電瓶電壓正常標準值應為12V以上

冷氣溫度

正常
7°C

冷氣出風口之正常標準值溫度為8°C以內

左前胎紋



正常
4.5mm

右前胎紋



正常
4.5mm

左後胎紋



正常
2.5mm

右後胎紋



正常
2.5mm

胎紋磨耗指數之正常標準值應高於1.6公釐(mm)以上



SAA 鑑定

全台汽車公會唯一指定合作鑑定單位




車輛查定認證書

台中市中古汽車商業同業公會

車身外觀鈹修與更換註記


- | | | |
|------------|----------------|------------|
| 1. 左前葉子板 | 2. 引擎蓋 | 3. 右前葉子板 |
| 4. 左戶定外板 | 5. 左前門 | 6. 左前A柱外板 |
| 7. 右前A柱外板 | 8. 右前門 | 9. 右戶定外板 |
| 10. 左B柱外板 | 11. 右B柱外板 | 12. 左後門 |
| 13. 車頂 | 14. 右後門 | 15. 左後葉子板 |
| 16. 左後C柱外板 | 17. 右後C柱外板 | 18. 右後葉子板 |
| 19. 左後D柱外板 | 20. 後行李箱蓋(後尾門) | 21. 右後D柱外板 |

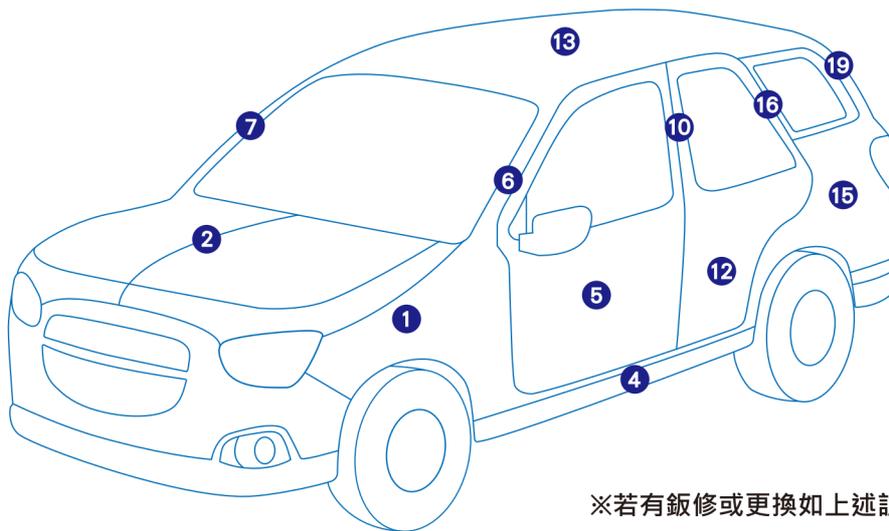

※若有鈹修或更換如上述註記，無異常則空白不註記。

車體結構損傷與修復註記

- | | | |
|-------------|-------------|----------------|
| 1. 水箱上支架 | 2. 左前劍尾 | 3. 左前避震器座前端 |
| 4. 左前車大樑 | 5. 水箱下支架 | 6. 右前車大樑 |
| 7. 右前避震器座前端 | 8. 右前劍尾 | 9. 左前避震器座 |
| 10. 右前避震器座 | 11. 防火牆 | 12. 左前A柱內板 |
| 13. 左側戶定內板 | 14. 左側車底板 | 15. 左側側樑 |
| 16. 車底板(中) | 17. 右側側樑 | 18. 右側車底板 |
| 19. 右側戶定內板 | 20. 右前A柱內板 | 21. 左B柱內板 |
| 22. 後座椅車底板 | 23. 右B柱內板 | 24. 左C柱內板 |
| 25. 左後避震器座 | 26. 後箱左底板內側 | 27. 左後大樑 |
| 28. 後箱內底板 | 29. 右後大樑 | 30. 後箱右底板內側 |
| 31. 右後避震器座 | 32. 右C柱內板 | 33. 後箱外底板(備胎室) |
| 34. 左D柱內板 | 35. 後尾板 | 36. 右D柱內板 |
| 37. 左後輪弧內板 | 38. 右後輪弧內板 | |

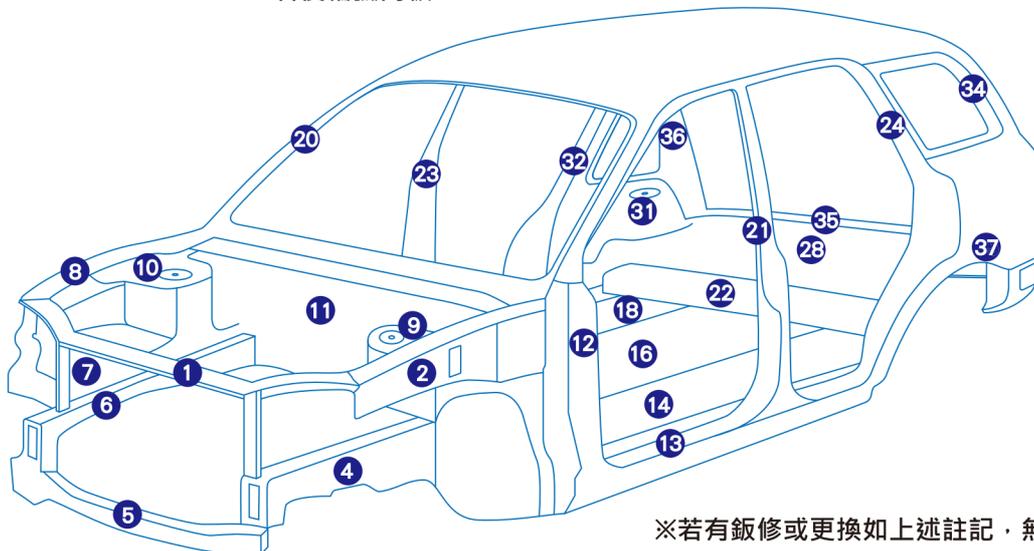

※若有鈹修或更換如上述註記，無異常則空白不註記。